


DKA.0910.12.2024



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lublińcu
ul. PCK nr 10, 42-700 Lubliniec

Znak sprawy: PZ.5265.11.2024.RM

Koszęcin, dnia: 30.12.2024 r.

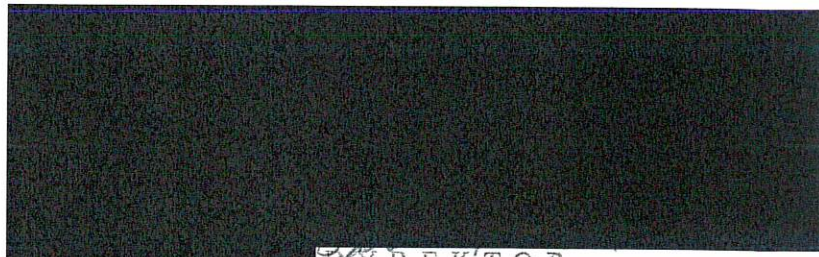

DYREKTOR

Zbigniew Cierniak
30.12.2024

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1473 i poz. 1717) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1493) w dniu:

20 i 27.12.2024 r.

przez

.....
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5265.11.2024.RM z dnia 16.12.2024 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Zespole Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin**

.....
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcin, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin	Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa nr 3, 42-286 Koszęcin

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
..... – główny specjalista ds. bhp i ppoż. – kierownik działu administracyjno-eksploatacyjnego.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – wypoczynek dzieci i młodzieży „Bezpieczne ferie 2025 r.”;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

PR

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- na podstawie wniosku z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do tutejszego organu 13-12-2024 r.) Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie Pana Zbigniewa Cierniaka o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej bazy noclegowej.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- Obiekt hotelowy Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zbigniew Cierniak – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” w Koszęcinie.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

W obiekcie planowane jest organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii oraz kolonii dla zorganizowanych grup.

Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo przystosowany do zorganizowania turnusów wycieczkowych. Pokoje noclegowe, zajmowane przez dzieci zlokalizowane na II piętrze skrzydła zachodniego i wschodniego budynku Pałacowego, które oddzielone są od pozostałej części kompleksu wydzielonymi pożąrowo, oddymianymi klatkami schodowymi oraz łącznikiem, który również wyposażono w system oddymiania.

Maksymalna liczba miejsc noclegowych w pałacu – 81.

Dodatkowo skontrolowano warunki ewakuacji, długości przejść i dojeżdżających i ich szerokości, które są odpowiednio i prawidłowo oznakowane znakami ewakuacyjnymi.

3. Organizacja ochrony ppoż.

W obiekcie do dnia niniejszej kontroli warunki ewakuacji oraz warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie uległy pogorszeniu i zmianie. Obiekt w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest prawidłowo przystosowany do zorganizowania zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży.

Dla obiektów Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK Koszęcin opracowano w grudniu 2014 r. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, a z jej treścią zapoznano pracowników zakładu. Autorem dokumentu jest [REDAKTOWANO] główny specjalista ds. bhp i ppoż.; spełnia wymagania § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, ze zm.). Ostatnia aktualizacja ww. dokumentu została przeprowadzona w **listopadzie 2022 r.** – autorem aktualizacji jest [REDAKTOWANO]

Miejsce zbiórki wyznaczono na wewnętrznym terenie Zespołu Pałacowego (terenie przylegającym do dziedzińca) i oznakowano.

Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru umieszczono przy wyjściach z budynku.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2020 roku (protokół z dnia 18.12.2020 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.....*

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

MR

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe:

1. System Sygnalizacji Pożarowej i Instalacja oddymiania pożarowego.
2. Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
4. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne DN 25.
5. Drzwi przeciwpożarowe.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Protokół z dnia 30.09.2024 r. wykonania usługi – przegląd systemu sygnalizacji pożarowej esser sprawdzenie zadziałania czujki punktowych, liniowych, przycisków ROP, elementów wykonawczych, systemu oddymiania, sygnału do SMA. Przegląd i konserwację wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik z Sosnowca, ul. M. Kopernika 11A, badanie przeprowadził [REDAKTOR] specjalista ds. zabezpieczeń elektronicznych zabezpieczeń, upr. techom nr 114/SSP/2023. Upr. sep. E/1281/716/2019;
2. Protokół Nr RAPORT-022-2023 z dnia 29.12.2023 r. z pomiarów oświetlenia awaryjnego – oświetlenie nadaje się do eksploatacji. Pomiary wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik z Sosnowca, ul. M. Kopernika 11A, badanie przeprowadził [REDAKTOR] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. G-1/D/470/5000/2023;
3. Protokół Nr RAPORT 019-2023 z dnia 29.12.2023 r. z badania Głównego Wyłącznika Prądu – bez uwag. Sprawdzenia dokonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik z Sosnowca, ul. M. Kopernika 11A, badanie przeprowadził [REDAKTOR] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. G-1/D/470/5000/2023.
4. Przedstawiono protokoły nr 5/2024, 6/2024 i 8/2024 z dnia 22.03.2024 r. badania instalacji hydrantowej DN25/33/52 dla pałacu skrzydło lewe, łącznik, skrzydło prawe, wykonane przez Zakład Ochrony Przeciwpożarowej ASTRA s. c. z Brzegu, badana instalacja hydrantowa na terenie obiektu spełnia wymogi Polskiej Normy PN-B-02865, próba ciśnieniowa węży hydrantowych została uzyskana z wynikiem pozytywnym. Protokoły podpisała inspektor ochrony ppoż. [REDAKTOR] nr SIOP/1/2021/4/4.
5. Protokół z dnia 29.12.2023 r. wykonania usługi konserwacji drzwi przeciwpożarowych – system znajduje się w pełnej sprawności technicznej. Przegląd i konserwację wykonała firma Biuro Usług Specjalistycznych „MASTIF-SYSTEM” Elżbieta Dusik z Sosnowca, ul. M. Kopernika 11A, badanie przeprowadził [REDAKTOR] specjalista ds. systemów przeciwpożarowych, nr upr. G-1/D/470/5000/2023.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ZPiT „Śląsk” Koszęcin, poddawany okresowej kontroli i przeglądom. Ostatni przegląd wykonano dnia 22.03.2024 r., przegląd wykonał p. [REDAKTOR] – serwisant gaśnic, wykonała firma Zakład Ochrony Przeciwpożarowej „ASTRA” s.c. z Brzegu. Obiekty ZPiT „Śląsk” zostały wyposażone w następującą ilość gaśnic: GP2x/z 18 szt., GP4x 47 szt., GP6x/z 49 szt., GWG2/3x 1 szt., GS5x 2 szt., AP25x 2 szt., UGS2x 3 szt. oraz GP1x/z 4 szt.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W budynkach nie stosuje się urządzeń przeciwpożarowych, gdzie zastosowany czynnik gaśniczy byłby substancją zubożającą warstwę ozonową oraz fluorowanym gazem cieplarnianym o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.).

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Budynek Pałacowy wyposażono w nw. instalacje:

- 1) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa.
- 2) Instalacja wentylacyjna i kominowa.

R

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1) Instalacja elektryczna i odgromowa - Protokół nr 38/2024 z dnia 20.03.2024 r. z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV – bez uwag; Protokół nr 39/2024 z dnia 20.03.2024 r. z badania wyłączników różnicowo-prądowych – bez uwag; Protokół nr 40/2024 z dnia 20.03.2024 r. z badania instalacji ochronnej w układzie TNC-S w którym zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe – bez uwag. Wykonawca pomiarów: ELMONTA Krzysztof Matyja, 42-350 Koziegłowy, ul. Woźnicka, pomiarów dokonał i protokoły podpisał: [REDAKTOR] nr upr. E/112/G1/232/2020, D/112/G1/233/2020, sprawdził [REDAKTOR] upr. bud. UAN-VIII-7342/274/94, SLK/IE/1706/02.

Protokół z badania stanu technicznego instalacji piorunochronnej nr 7/2023 z dnia 07.03.2023 r. - instalacja nadaje się do eksploatacji, bez uwag; pomiary wykonał i protokół podpisał: [REDAKTOR] nr upr. E/112/G1/232/2020, D/112/G1/233/2020, sprawdził [REDAKTOR] upr. bud. UAN-VIII-7342/274/94, SLK/IE/1706/02.

2) Protokół nr 759687/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z dnia 16.07.2024 r. (pałac) - bez uwag. Dane osoby przeprowadzającej kontrolę [REDAKTOR] na kwalifikacji 9720.

Sprawozdanie nr 1/2024 omiaru skuteczności wentylacji z dnia 17.07.2024 r. – bez uwag. Powyższego pomiaru dokonał dokument podpisał [REDAKTOR] eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na stanowisku dozoru, Ś. K. 058/D2/2671/2018 Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Częstochowie Rejonowy Zakład Usługowy, ul. 1-go maja 80 lok. 24, 42-660 Kalety.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Niesprawne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Drzwi napowietrzające klatki schodowej nie otworzyły się.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Niesprawny hydrant wewnętrzny, skrzydło lewym, parter, korytarz.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119) pouczono kontrolowanego o konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany.

Inne ustalenia:

Droga pożarowa do budynku spełnia wymagania drogi pożarowej i umożliwia dojazd do elewacji zachodniej oraz wschodniej budynku (wzdłuż dłuższego boku) i połączona jest z wyjściami budynku chodnikiem o długości nie przekraczającej 15 m.

Przedstawiono „Oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” z dnia 01.10.2024 r., Podpisał: [REDAKTOR] – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Podczas kontroli dnia 27.12.2024 r. dokonano próby działania nw. urządzeń przeciwpożarowych:

- Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – zostało odłączone zasilanie w energię elektryczną całego obiektu pałacu.

- Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne – zadziałało po uruchomieniu PWP zostało uruchomione, **stwierdzono niesprawność opraw oświetleniowych na korytarzach, klatkach schodowych oraz przy wyjściach ewakuacyjnych.**

- instalacja oddymiania klatki schodowej (skrzydło lewe, wyjście na dziedziniec) – próba przy uruchomionym PWP – klapy oddymiające otworzyły się, **nie otworzyły się drzwi napowietrzające.**

- system sygnalizacji pożarowej – uruchomiono ROP przy drzwiach wychodzącą na dziedziniec na stronę wschodnią, przy uruchomionym PWP – została uruchomiona sygnalizacja akustyczna oraz oddymianie klatki schodowej, skrzydło lewe, strona południowa.

- dokonano sprawdzenia hydrantu wewnętrznego zlokalizowanego w skrzydło lewym, parter, korytarz – **uszkodzona prądownica.**

R

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na **pięciu** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Janikowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)



.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)